

4・9 ガソリン跡

現象と原因

- 〔現象〕 ●ガソリン注入口のタレ跡。
(ツヤ引け・着色・溶け落ち)
- 〔原因〕 ●耐溶剤性の悪い塗膜がガソリンに侵される。



起きる要因

環境

- 塗膜温度が高い



塗装作業

- 乾燥硬化不足



使用誤り

- 硬化剤不足
- ノンブラッシングの入れ過ぎ



その他

- ガソリンの漏れ



対策と処置

- 〔対策〕 ●耐溶剤性の優れた塗料を使用する。
●完全硬化するまではガソリン漏れに注意する。
- 〔処置〕 ●タレ跡を完全に除去し、再塗装する。