

1.4 ニス分け

現象と原因

- 〔現象〕 ●顔料が配合されている塗料の上層部にクリアー（ワニス）層が生じる。
- 〔原因〕 ●樹脂と顔料との親和性が、種々の要因で変化し分離する。




起きる要因

貯蔵中

●高温貯蔵



●長期間の貯蔵

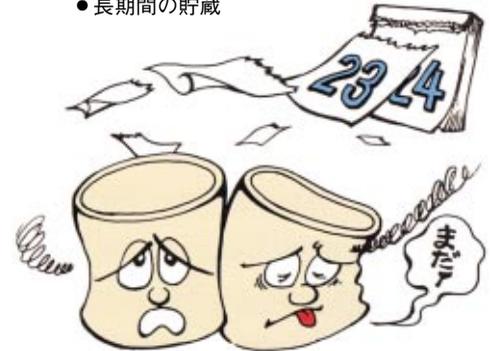

使用誤り

●粘度が低い
(うすめ過ぎ)



●異種塗料の混入



対策と処置

- 〔対策〕 ●高温でしかも長期間の貯蔵を避ける。なお、長期間保管する場合は、定期的に容器を反転する。
- 希釈した塗料は元の容器に戻さないこと。
- 〔処置〕 ●十分に攪拌し使用する。