

4・10 ツヤ引け

現象と原因

〔現象〕 ●塗装後短期間(1ヵ月程度)でツヤが引ける。

〔原因〕 ●旧塗膜や下地の吸い込みが大きい。
●硬化剤不足。
●上塗塗膜の乾燥不足。



塗装作業

- 膜厚が薄い
- 乾燥不十分でのコンパウンド磨き
- 下地乾燥不足



材料・使用誤り

- 下地の吸い込み大
- 上塗塗装の粘度が低い
- 硬化剤不足
- シンナーの蒸発が遅い



起きる要因

対策と処置

〔対策〕 ●コンパウンド磨きは完全乾燥後に行なう。
●硬化剤は規定量を正しく配合する。

〔処置〕 ●軽度であれば十分乾燥し、コンパウンドで磨く。
●ツヤ引けが著しい場合は研磨して再塗装する。